


**БИЛТЕН бр. 152**  
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА  
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”  
**16.06.2019.године**

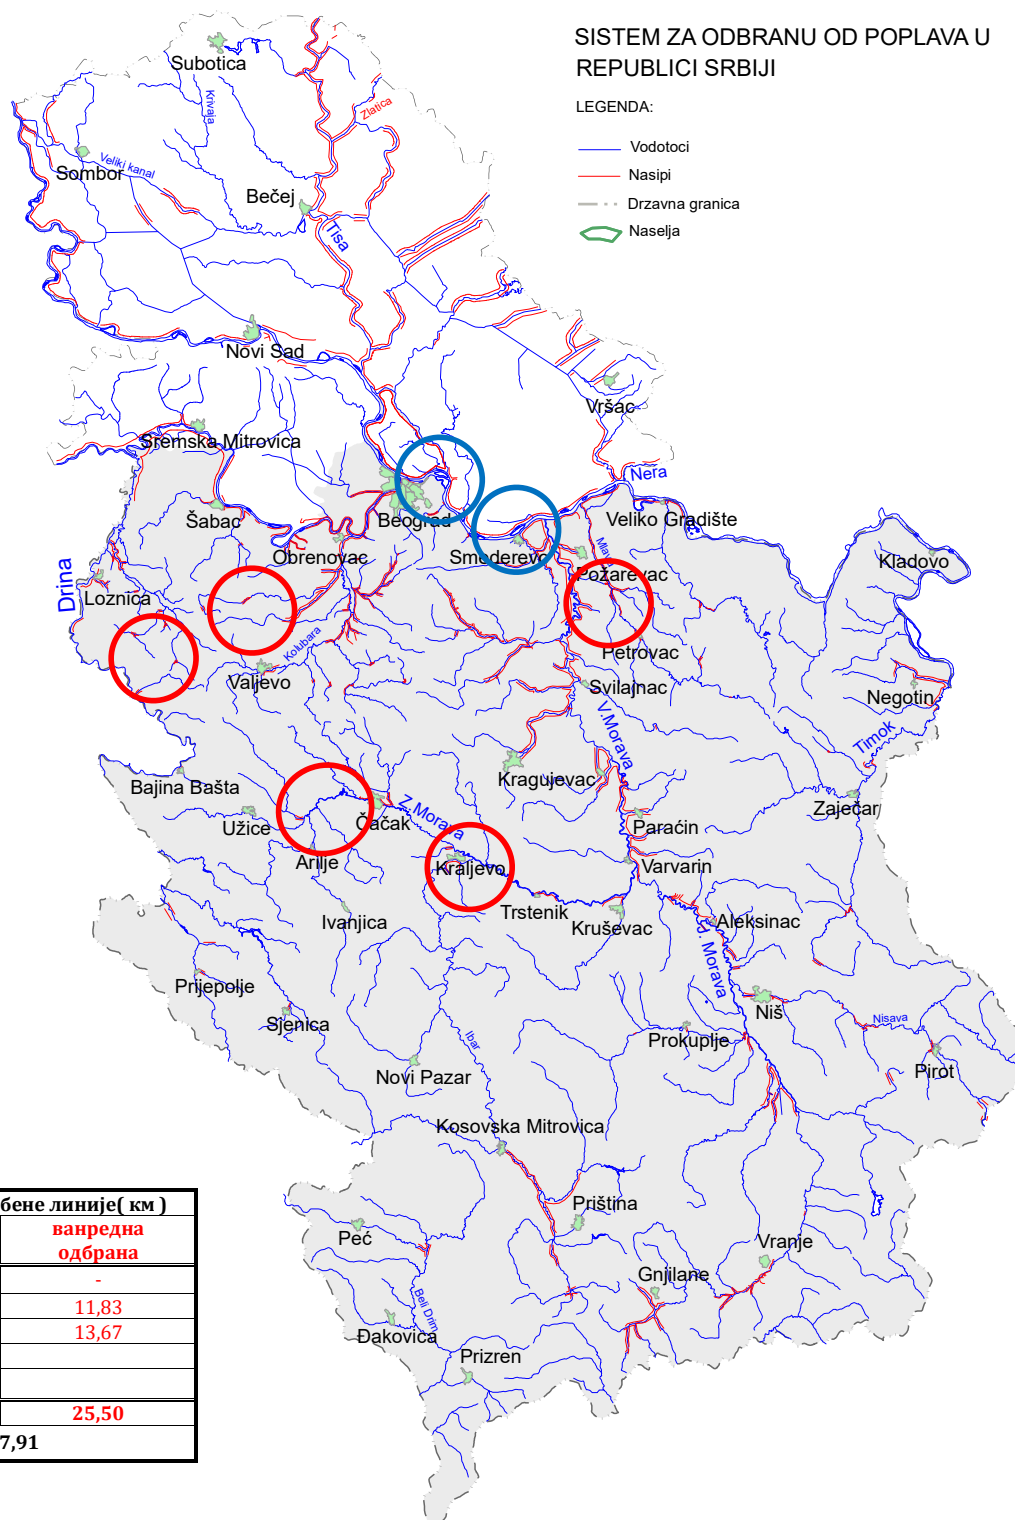

**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (км)
<b>ВП: Дунав</b>					
Дунав	„Млава и Пек-Петровац“	Д.23. - Д.23.2.	Везичево, Товдин, Шетоње, Бусур, Табановац, Крвије	ванредна одбрана	-
Дунав	„Београд“	Д.4. - Д.4.1.	Београд	редовна одбрана	0,34
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3. - Д.3.1. објекат 1 и 2	Смедерево	редовна одбрана	19,03
Дунав	„Дунав-Смедерево“	Д.3. - Д.3.2.	Смедерево	редовна одбрана	3,04
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.1	Панчевачки рит	редовна одбрана	22,00
Дунав	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.2.	Панчевачки рит	редовна одбрана	22,00
Дунав, Тамиш	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.3.	Панчевачки рит	редовна одбрана	22,00
Тамиш, Карашац	„Панчевачки рит“	Д.6.-Д.6.4.	Панчевачки рит	редовна одбрана	24,00
<b>Укупно ВП Дунав</b>					<b>112,41</b>
<b>ВП: Сава</b>					
Ликодра	„Дрина-Лозница“	С.6.-С.6.3.	Крупањ	ванредна одбрана	7,03
Тамнава	„Колубара Ваљево“	С.5.-С.5.5.	Коцељева	ванредна одбрана	4,80
<b>Укупно ВП Сава:</b>					<b>11,83</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац</b>					
Мушиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12. - М.12.6. Објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91
Бјелица	„Западна Морава-Чачак“	М.13. - М.13.6.	Гуча, Лучани	ванредна одбрана	6,76
Ветерница	„Јужна Морава-Лесковац“	М.10.-М.10.9. брана БАРЈЕ	Лесковац	ванредна одбрана	-
<b>Укупно ВП Морава</b>					<b>13,67</b>
<b>Укупно:</b>					<b>137,91</b>

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

**ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):****Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја и налога.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 16.06.2019.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-83	-6	-82	142
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	5	-4	6	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	77	-4	80	191
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-195	-8	-192	351
5	Смед. Паланка	Јасеница	69	0	-	1.25

6	Смед. Паланка	Кубршница	85	0	-	-
7	Мајур	Лугомир	41	0	-	1.06
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-163	-2	-	5.01
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	34	-15	-	13.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-170	-25	-	33.9
11	Алексинац	ЈУЖ.МОРАВА	-89	-11	-	48.7
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	95	-10	-	83
13	Власотинце	Власина	27	-1	-	4.48
14	Лесковац	Ветерница	36	1	-	2.28
15	Печењевце	Јабланица	34	-2	-	1.24
16	Пепељевац	Топлица	23	-2	-	2.65
17	Дољевац	Топлица	9	-3	-	8.56
18	Пирот	Нишава	-68	-8	-	7.67
19	Ниш	Нишава	73	-18	-	15.9
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	275	-10	-	37.3
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	101	-7	-	26.6
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-56	-5	-	-
23	Рашка	Ибар	195	0	-	32.1
24	Лоп. лакат	Ибар	31	-3	-	43.9
25	Смедерево	ДУНАВ	618	-8	-	9000
1	Јамена	САВА	531	-51	557	1359
2	Ср.Митровица	САВА	336	-49	359	1866
3	Шабач	САВА	223	-42	-	-
4	Београд	САВА	477	-19	487	-
5	Радаљ	ДРИНА	147	78	91	304
6	Пријепоље	ЛИМ	77	-4	-	60.4
7	Лешница	Јадар	15	-3	-	3.5
8	Ваљево	КОЛУБАРА	26	-2	-	1.59
9	Словац	КОЛУБАРА	-	-	-	-
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	31	-2	-	8.38
11	Дражевац	КОЛУБАРА	213	-21	-	-
12	Боговађа	Љиг	99	-3	-	1.14
13	Коцељева	Тамнава	-	-	-	-
14	Ћеманов мост	Тамнава	52	-1	-	0.613
15	Бездан	ДУНАВ	450	10	445	3995
16	Богојево	ДУНАВ	503	-2	503	4764
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	490	-7	492	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	495	-12	500	-
19	Земун	ДУНАВ	523	-16	530	-
20	Панчево	ДУНАВ	522	-16	531	-
21	Смедерево	ДУНАВ	618	-8	-	8728
22	В.Градиште	ДУНАВ	785	1	-	-
23	Прахово	Дунав	555	-16	-	-
24	Сента	ТИСА	433	-56	461	1251
25	Тител	ТИСА	544	-21	554	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	77	-4	80	191
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-195	-8	-192	351
28	Велико Село	Млава	56	-4	-	4.24
29	Књажевац	Б.Тимок	31	-2	-	2.74
30	Зајечар	Б.Тимок	-44	-3	-	10
31	Чокоњар	Тимок	-	-	-	-

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Дунаву је у благом опадању, изузев код В.Градишта у благом порасту.
- Водостај на Сави је у опадању.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Западној Морави у благом опадању а Бјелица у стагнацији.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

Сектор Д.3.:

Деоница Д.3.1. и Д.3.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВПД „Смедерево“ ДОО Смедерево спроводе дежурство и прате ситуацију на терену, на водној јединици „Дунав-Смедерево“, сектор Д.3., деоница Д.3.1. и Д.3.2., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Одбрамбена линија у добром стању без негативних појава. У раним јутарњим сатима евидентирани водостај износи 626 cm. Не изводе се никакви радови. На предметној деоници је на снази редовна одбрана од поплава.

#### Деонице Д.4.16.:

Врши се демонтажа шандор греда и цакова и одвоз у централни магацин на Ц.С. „Макиш“. У 15 часа је угашена ванредна и проглашена редовна одбрана од поплава. Секторски руководиоц и његов заменик у сталној су комуникацији са представницима из ЈВП „Србијаводе“-а.

Водостај у 07<sup>00</sup> часова: 569 cm.

#### Сектор Д.6.:

##### Деонице: Д.6.1. Д.6.2. Д.6.3. и Д.6.4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Сибница“, предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава тј. распоређивања радника осматрачке службе (покривеност радних места техничког особља и чувара насипа, као и другог помоћног особља у дирекцији и на терену), довођење неопходне механизације у стање приправности, као и превозних средстава потребних за спровођење одбране. На свим техничким деоницама свакодневно се осматрају слаба места у зони насипа – објекти који пролазе кроз труп насипа: гасовод, нафтовод, колектор и др., као и места на делу одбрамбене линије где су забележене интервенције у досадашњим одбранама од поплава. Одбрамбена линија је у добром стању без негативних појава које би угрозиле сигурност одбрамбеног насипа. Појава водолежи у зони одбрамбене линије није евидентирана. Водостај на предметној деоници је у мањем опадању и износи 528 cm.

#### Сектор Д.23.:

##### Деоница Д.23.2.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ВОДОПРИВРЕДА Д.О.О.“, Пожаревац спровode *двадесетчетворочасовно дежурство*, на водној јединици „Млава и Пек-Петровац“, сектор Д.23., деоница Д.23.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. Настављају се радови на реконструкцији глиненог језгра бране и израда филтарског слоја.

#### Сектор С.5.:

##### Деоница С.5.5.

Приликом наиласка поплавног таласа, 03.06.2019. године дошло је до изливања реке Раснице у зони ушћа у реку Тамнаву у самом насељу Коцељева. На територији Општине Коцељева дошло је до изливања водотокова другог реда и до плавлена локалних путева и других инфраструктурних објеката. Након повлачења воде уочено је да је регулација реке Раснице узводно од ушћа у Тамнаву претпела знатна оштећења. Дошло је до оштећења леве обале регулације у дужини од око 200m. Однета је заштитна облога и створена је каверна. У случају наиласка новог поплавног таласа велика је вероватноћа да ће доћи до проширивања насталог оштећења чиме би могао бити угрожен и заштитни насип реке Тамнаве у зони ушћа реке Раснице као и оближњи инфраструктурни објекти. Вршени су радови на чишћењу корита реке Раснице.

#### Сектор С.6.:

##### Деоница С.6.3.:

Ниво воде на водотоковима у Крупњу је удаљем опадању и тренутно су водотоци испод границе редовне одбране (ниво у ножици насипа на реци Ликодри). Током јучерашнег дана надлежно предузеће ПД „Ерозија“ ад. Ваљево је било ангажовано са својом механизацијом на чишћењу од наноса на реци Ликодри од Кувајтског моста (км 0+890) до састава Богоштице и Кржаве (км 1+416). Од механизације је на терену ангажован 1 скип, 1 багер и 4 камиона. Данас су у току радови на чишћењу наноса на реци Ликодри од Кувајтског моста до састава Богоштице и Чађавице.

### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

#### Сектор М.10.:

##### Деоница М.10.9.: Брана „БАРЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће на брани, на водној јединици „Јужна Морава-Лесковац“, сектор М.10., деоница М.10.9., предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Врше се припремни радови за извођење хитних радова на отклањању недостатака.

#### Сектор М.12.:

##### Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река -Краљево

Водостаји Западне Мораве у зони деонице М.12.6. - Затворена касета „Адрани 1“ код Краљева у току дана у опадању. Водотоци II реда у зони затворене касете „Адрани 1“ (Мусина и Грдичка река), у току дана у опадању. ВД „Западна Морав“ д.о.о. Краљево врши 24h дежурство на овој деоници. На терену се налази деонички руководиоца који је у контакту са локалним штабом и 24-часовно дежурство.

#### Сектор М.13.:

##### Деоница М.13.6.: Бјелица – Гуча, Лучани

##### Регулисано корито Бјелице кроз Гучу

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице око насеља Гуча,

су се повукли у основна корита након обилних падавина. Река Бјелица протиче кроз минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Притоке реке Бјелице су у оквиру минор корита. Организовано је 24 часовно дежурство. Именовано предузеће из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019.год. за хитне истражне радове и анализе (Експертизе поплавног догађаја, хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних објеката, решење хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и решења за унапређење заштите од поплава) је на терену где се прикупљају сви неопходни подаци.

Регулисано корито Бјелице кроз Лучане

На реци Бјелици, у протеклом дану забележен је пад нивоа и повлачења воде у основно корито након великих падавина у горњем делу слива. Сви водотоци II реда узводне и низводне притоке реке Бјелице од Лучана па узводно према Гучи, су се повукли у минор корита након обилних падавина. Река Бјелице се повукла у минор корито на ниво испод нивоа редовне одбране од поплава. Такође је дошло до повлачења притока Бјелице у минор корито. Организовано је 24 часовно дежурство. Именовано предузеће из Оперативног плана за одбрану од поплава за 2019.год. за хитне истражне радове и анализе (Експертизе поплавног догађаја, хидролошке, хидрауличке, хидродинамичке, филтрационе и статичке анализе, анализе оштећења заштитних објеката, решење хитних радова за отклањање штетних последица поплавног таласа и решења за унапређење заштите од поплава) је на терену где се прикупљају сви неопходни подаци.

Заменик руководиоца одбране од поплава за спољне воде и  
загушење ледом  
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**Звонимир Коцић, дипл.грађ.инж.**

*Доставити:*

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392